



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE 5 ÁRVORES

NÚCLEO: GEV Oriental

DATA: 22/04/2021

DESCRIPTIVO	FIGURA	N.º de ORDEM
<p>Árvore ou Palmeira: Árvores não georreferenciadas</p> <p>Espécie (Género): <i>Pinus pinea</i></p> <p>Local: Av. Marechal Gomes da Costa – R. Mocimboa da Praia</p> <p>Quantidade: 5</p> <p>Freguesia: Olivais</p> <p>Zona Territorial: Oriental</p> <p>Fundamentação do Pedido:</p> <p>As árvores em análise, de grande porte, localizam-se em canteiros confinantes com o passeio e atravessados por vários caminhos, algumas das quais estão situadas próximo de habitações e junto a faixas rodoviárias de tráfego intenso.</p> <p>Os exemplares integram um conjunto de árvores adultas em povoamento (mancha), que cresceram em densidade excessiva, competindo pela luz e nutrientes, daí resultando vários exemplares estiolados e fragilizados.</p> <p>Essas árvores exibem defeitos estruturais graves, como inclinação muito acentuada do tronco, copa descompensada, muitos ramos secos e alguns partidos, projetados sobre o passeio e faixa viária, estando em causa a sua estabilidade.</p> <p>As árvores em causa apresentam ainda várias pernadas e ramos projetados ou apoiados sobre a copa de exemplares arbóreos próximos, alguns dos quais <i>Pinus pinea</i> e outros da espécie <i>Ceiba speciosa</i> (<i>Chorisia speciosa</i>), impedindo o respetivo desenvolvimento.</p> <p>Tendo em conta a dimensão dos exemplares, os defeitos estruturais descritos e a sua localização, junto ao passeio, caminhos, habitações e vias de tráfego intenso, consideram-se estas árvores perigosas, por possibilidade de rotura parcial da sua estrutura ou colapso dos indivíduos, constituindo um risco elevado para a segurança de pessoas e bens, pelo que se propõe o seu abate.</p>	 <p>Fig. 1 – Aspeto geral de um exemplar que sofreu rotura de uma perna principal, apresentando a copa totalmente desequilibrada, restando apenas a outra perna inclinada e apoiada sobre um pinheiro e um plátano próximos.</p>  <p>Fig. 2 – Pinheiro com inclinação muito acentuada sobre um caminho, com a copa apoiada num outro pinheiro próximo.</p>  <p>Fig. 3 – Pinheiro muito inclinado, com a copa parcialmente seca, apoiado numa árvore próxima (<i>Ceiba speciosa</i>).</p>	1 a 5
<p>Enquadramento no Despacho “60/P/2012”</p> <p>Pedido de Dispensa do Ponto N.º 6 do despacho</p> <p>Previsão de Abate: / / a / 2021</p>		



Fig. 4 – Pinheiro com inclinação muito acentuada, apoiado numa árvore próxima (*Ceiba speciosa*).



Fig. 5 – Pinheiro muito inclinado sobre um caminho e o muro de uma moradia próxima.

Execução por:		
✓ CML- Meios Próprios (MEV)		
✓ CML-Empresa "outsourcing"	x	
✓ Junta de Freguesia		
Substituição por:		
✓ Outra Espécie (a definir)		
✓ Não. Motivos técnicos – densidade arbórea excessiva	x	